

POPIS A POUŽITÍ

Snímač P0210 s analogovým výstupem 0 – 10 V je určen pro měření prostorové teploty ve °C nebo °F.


Nastavení snímače lze měnit pomocí osobního počítače připojeného komunikačním kabelem SP003 (není součástí dodávky). Prostřednictvím programu **TSensor** (zdarma na adrese www.cometsystem.cz) lze měnit napěťový a teplotní rozsah výstupu, jednotky °C/°F a provádět justování.

<u>Nastavení od výrobce</u>	napěťový rozsah výstupu:	0 až 10 V
	teplotní rozsah výstupu:	-30 až +80 °C
	jednotky:	°C

INSTALACE SNÍMAČE

Přístroj je určen pro montáž na stěnu. Je opatřen dvojicí děr k přišroubování a jeho montážní poloha je stonkem směrem dolů.

Připojovací svorkovnice je přístupná po odšroubování čtyř šroubů v rozích krabice a sejmutí víčka. Kabel provlečte uvolněnou průchodkou a zapojte dle schématu. Snímač připojte stíněným kabelem o průměru vnější izolace 3,5 až 8 mm a délce maximálně 15 m. Na závěr dotáhněte matici kabelové průchodky a připevněte víčko (zkontrolujte neporušenost těsnění).

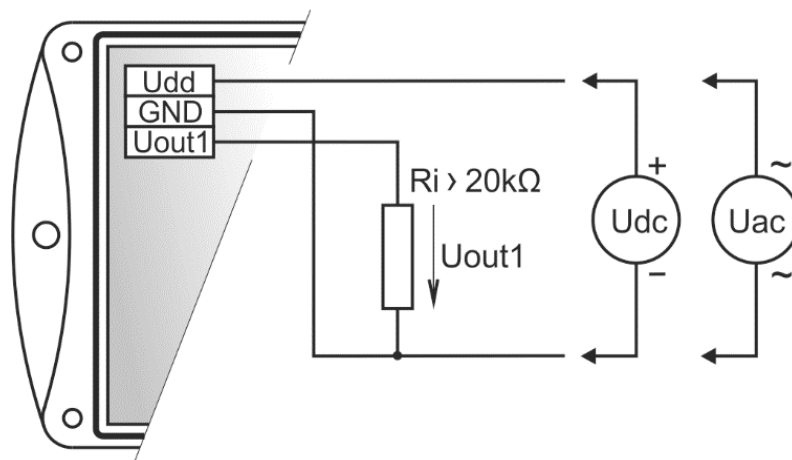


Snímač nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a obsluhu. Je vhodné pravidelně ověřovat přesnost měření kalibrací.

Upozornění

- přístroj se nesmí montovat do míst s nebezpečím výbuchu a míst s chemicky agresivním prostředím
 - přístroj se nesmí připojovat pod napětím
 - kabely musí být vedeny v bezpečné vzdálenosti od kabelů s rušivým elektromagnetickým polem
 - instalaci přístroje, jeho uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze pracovník s kvalifikací dle platných předpisů a norem
-

POSTUP PŘI ZMĚNĚ NASTAVENÍ SNÍMAČE


- do počítače nainstalujte konfigurační program **TSensor** (věnujte pozornost instalaci ovladačů USB adaptéru)
- komunikační kabel SP003 připojte do USB portu počítače (ovladač kabel detekuje a vytvoří v počítači virtuální COM port)
- odšroubujte čtyři šrouby v rozích krabičky a sejměte víčko (pokud se jedná o přístroj už instalovaný do měřicího systému, odpojte připojovací vodiče od svorek)
- ke konektoru snímače připojte komunikační kabel SP003 (viz obr.)
- spusťte program **TSensor** a pokračujte podle jeho pokynů
- po ukončení nastavení odpojte kabel od přístroje a připevněte víčko. Přístroj zapojte do měřicího systému.

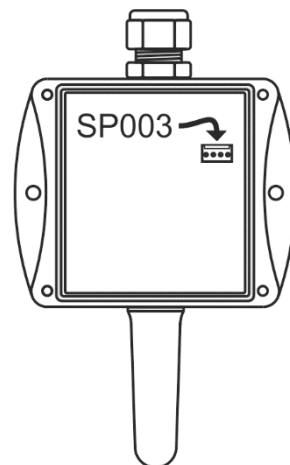

CHYBOVÉ STAVY SNÍMAČE

Chybový stav snímače je indikován hodnotou výstupního napětí. Je-li napětí menší než -0,1 V, jedná se buď o zkrat čidla, nebo došlo k závažné chybě, pro jejíž odstranění kontaktuje distributora přístroje. Je-li výstupní napětí větší než 10,5 V, pak došlo k přerušení čidla.

ROZMĚROVÝ NÁČRT

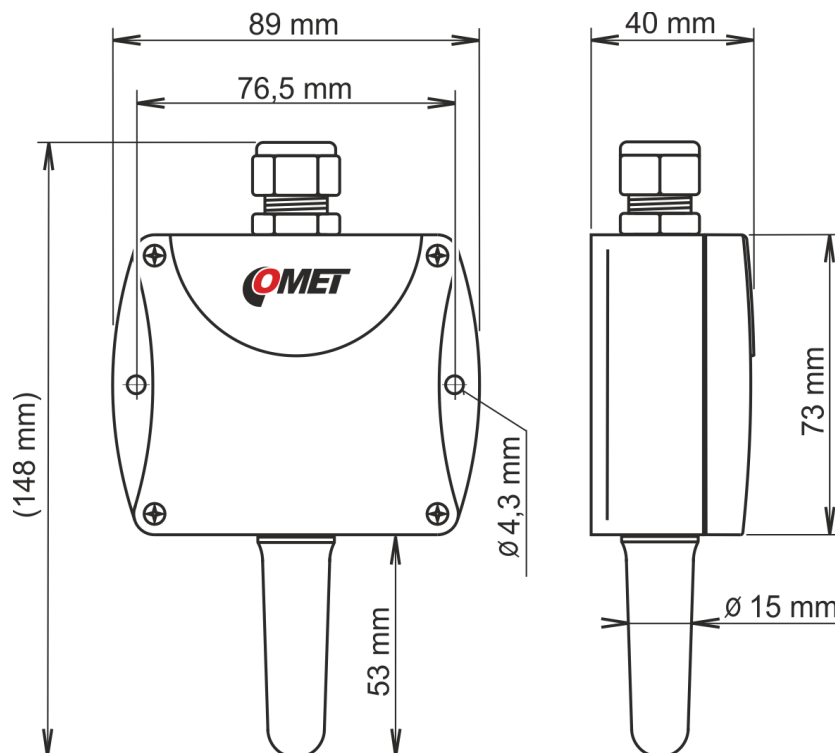

MĚŘENÁ VELIČINA

Teplota:

rozsah:

-30 až +80 °C

přesnost:

$\pm 0,4$ °C

doba odezvy:

$t_{63} < 2$ min., $t_{90} < 4$ min.

při skokové změně teploty z +25 °C na +80 °C a proudění vzduchu cca 1 m/s

OBECNÉ PODMÍNKY

Napájení:

- 15 až 30 Vdc
- 24 Vac

Napěťový rozsah výstupu:

0 až 10 V

Zatížitelnost výstupu:

min. 20 k Ω

Doporučený
interval kalibrace:

2 roky

Stupeň krytí:	IP65
Pracovní poloha:	stonkem směrem dolů
Skladovací teplota:	-30 až +80 °C
Skladovací vlhkost:	0 až 100 %RV (bez kondenzace)
Elektromagnetická kompatibilita:	ČSN EN 61326-1
Hmotnost:	cca 130 g
Materiál skříňky:	ASA

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah provozní teploty:	-30 až +80 °C
Rozsah provozní vlhkosti:	0 až 100 %RV (bez kondenzace)

VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Přístroj odpojte a zajistěte jeho likvidaci podle platné legislativy pro zacházení s elektroodpady.

TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS PŘÍSTROJE

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem. V případě potřeby můžete také využít diskusní fórum na <http://www.forum.cometsystem.cz/>.

© Copyright: COMET System, s.r.o.

Tento návod je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET System, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů. Proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení/výrobku bez předchozího upozornění.