



www.cometsystem.cz

Návod k použití

W0810

W0811

W0832

W0850

W3810

W3811

W7810

W7811

Snímače teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku
a dvoustavových signálů pro síť SIGFOX

© Copyright: COMET SYSTEM, s.r.o.

Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET SYSTEM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET SYSTEM, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů. Proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení / výrobku bez předchozího upozornění.

Kontakt na výrobce tohoto zařízení:

COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.cometsystem.cz

Obsah

OBSAH	3
ÚVOD	4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZAKÁZANÉ MANIPULACE	5
INSTALACE	6
Montáž	6
Zapnutí přístroje	8
Zobrazování na displeji přístroje	8
Používání a nastavení přístroje	10
Funkce alarmů	11
VYRÁBĚNÉ MODELY	16
APLIKAČNÍ POZNÁMKY	21
DOPORUČENÍ PRO PROVOZ A ÚDRŽBU	23
TECHNICKÉ PARAMETRY	25
Napájení	25
Měření a vysílání dat	25
Rádiová část	26
Elektromagnetická kompatibilita	26
Provozní a skladovací podmínky	26
Mechanické vlastnosti	27
Parametry vstupů snímačů	27
Rozměrové náčrty	33
Prohlášení o shodě	36
DODATKY	37

Úvod

Síť Sigfox slouží k přenosu velmi krátkých datových zpráv a je optimalizována pro nízkou spotřebu energie. Pracuje ve volném rádiovém pásmu, což přináší levnější provoz, ale také legislativní omezení – zprávy není možné odesílat rychleji než s 10 min intervalem.

Ideální aplikace pro snímače pracující v síti Sigfox jsou ty, kde postačí odesílat měřené hodnoty s delšími intervaly (např. 1 h nebo delší). Naopak nevhodné aplikace jsou ty, kde je požadována rychlá reakce systému (kratší než 10 min).

Snímače řady Wx8xx pro síť Sigfox jsou určeny k měření:

- teploty vzduchu
- relativní vlhkosti vzduchu
- atmosférického tlaku vzduchu
- dvoustavových signálů

Snímač provádí měření každou 1 minutu, naměřené hodnoty zobrazuje na LCD displeji a pravidelně je odesílá v nastavitelném časovém intervalu (10 min až 24 h) rádiovým přenosem v síti Sigfox do internetového úložiště dat – cloudu. Cloud umožňuje prostřednictvím běžného webového prohlížeče sledovat aktuální i historická data. Nastavování snímače se provádí buď pomocí počítače (lokálně, komunikačním kabelem) nebo dálkově, prostřednictvím webového rozhraní cloudu.

Pro každou měřenou veličinu je možné nastavit dvě alarmové hranice. Alarm je signalizován pomocí symbolů na LCD displeji a odesláním mimořádné rádiové zprávy. Podle možností používaného cloudu je poté informace o alarmu zaslána koncovému uživateli prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. Mimořádné zprávy může snímač také odesílat v případě změny stavu binárního vstupu (je-li jím vybaven).

Přístroj je napájený z vnitřní, vyměnitelné baterie, jejíž životnost je závislá na intervalu vysílání a provozní teplotě a pohybuje se v rozmezí 4 měsíce až 7 let. Informace o stavu baterie je na displeji a v každé odeslané zprávě.

Snímače řady Wx8xx jsou konstruovány se zvýšenou odolností proti působení vnějších vlivů (především ochrana proti vodě), viz technické parametry.

Bezpečnostní opatření a zakázané manipulace



Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a v průběhu jeho používání je dodržujte!

- Přístroj obsahuje rádiový vysílač pracující v bezlicenčním frekvenčním pásmu s výkonem uvedeným v Technických parametrech. Toto pásmo a výkon jsou používány v zemích Evropské unie. Pokud jste v jiné lokalitě, pak se před prvním zapnutím přístroje přesvědčte, zda přístroj můžete používat.
- Přístroj nepoužívejte v místech, kde je omezeno používání mobilních telefonů, například v blízkosti citlivých lékařských přístrojů, v letadle nebo v místech, kde probíhají trhací práce.
- Dodržujte povolené skladovací a provozní podmínky uvedené v Technických parametrech. Zejména dbejte na to, aby přístroj nebyl vystaven vyšší teplotě než 60°C. Nevystavujte jej přímému záření tepelných zdrojů včetně slunečního.
- Je zakázáno používat snímač v nebezpečném prostředí, zejména v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
- Je zakázáno provozovat přístroj bez krytu. Po výměně baterie nebo po změně nastavení přístroje pomocí kabelu SP003 zkontrolujte neporušenosť těsnění a přístroj sešroubujte pomocí originálních šroubů. Postupujte vždy přesně podle pokynů uvedených dále v tomto návodu.
- Nevystavujte přístroj agresivnímu prostředí, chemikáliím nebo mechanickým rázům. K čištění používejte měkkou tkaninu. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiná agresivní činidla.
- Nepokoušejte se zařízení sami opravit. Jakékoli opravy smí provádět pouze proškolený servis. Pokud přístroj vykazuje neobvyklé chování, odšroubujte víčko snímače a vyjměte baterii. Kontaktujte distributora, od něhož jste přístroj zakoupili.
- Zařízení využívá bezdrátové komunikace a síť Sigfox. Z tohoto důvodu nemůže být spojení garantováno vždy a za všech okolností. Nikdy se výlučně nespolehejte pouze na bezdrátové zařízení pro účely kritické komunikace (záchranné systémy, bezpečnostní systémy). Pamatujte na to, že pro systémy s vysokou funkční spolehlivostí je nezbytná redundance. Bližší informace lze nalézt např. v IEC 61508.
- Přístroj obsahuje speciální typ baterie s jinými parametry, než mají běžné baterie velikosti AA. Použijte vždy typ doporučený výrobcem v Technických parametrech (Tadiran SL-760/S, 3,6 V, velikost AA).
- Výměnu baterie smí provádět pouze osoba, která zná zásady bezpečné manipulace s lithiovými primárními bateriami. V žádném případě baterie nevhazujte do ohně, nevystavujte vysokým teplotám, nízkému tlaku vzduchu a nijak je mechanicky nepoškozujte. Použité baterie odevzdějte do nebezpečného odpadu.
- Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.


Instalace



Instalaci přístroje, jeho uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze pracovník s kvalifikací dle platných předpisů a norem.

Montáž

Pro optimální funkci rádiové části snímačů řady Wx8xx je nutné zajistit jejich svislou polohu. Modely bez externích sond nebo senzorů mohou podle potřeby volně stát na své spodní základně, ostatní modely doporučujeme zafixovat ve svislé poloze. Skřínky snímačů jsou opatřeny dvojicí děr průměru 4,3 mm pro připevnění např. pomocí vhodných šroubů nebo stahovacích pásek.

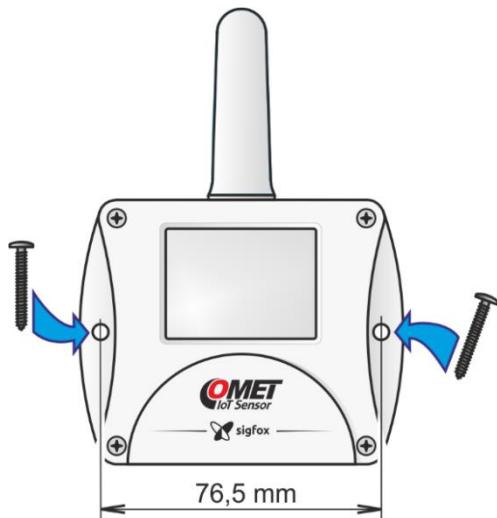

Základní pravidla pro umístění:


- snímače instalujte vždy svisle, krytkou antény směrem nahoru, ve vzdálenosti minimálně 10 cm od všech vodivých předmětů
- neinstalujte přístroj v podzemních prostorách, rádiový signál je zde zpravidla nedostupný. V těchto případech je vhodnější použít model s externí sondou na kabelu a samotný přístroj umístit např. o patro výše.
- přístroje a kabely sond či binárních vstupů umístěte mimo dosah zdrojů elektromagnetického rušení
- snímače teploty a relativní vlhkosti, případně jejich sondy umístěte tak, aby naměřené hodnoty nebyly ovlivněny náhodnými zdroji tepla (sluneční svit ...) a nežádoucím prouděním vzduchu
- sondu snímačů relativní vlhkosti (W3811 nebo W7811) upevněte ve svislé poloze krytkou směrem dolů, aby nedocházelo ke hromadění případného vodního kondenzátu v prostoru senzorů (v opačném případě může dojít k prodloužení doby odezvy na změnu vlhkosti nebo dokonce k poškození senzorů)

Optimální umístění snímače z hlediska rádiového dosahu:

Všechny materiály způsobují útlum rádiových vln, pokud jimi musí procházet. Šíření rádiových vln nejvíce ovlivňují kovové předměty, beton, železobeton a zdi vůbec. Pokud instalujete přístroj ve větší vzdálenosti od základnové stanice nebo v místech, odkud rádiový signál obtížně proniká, dodržte následující doporučení:

- přístroj umístěte co nejvýše je možné, s anténou raději ve volném prostoru než u zdi
- v místnostech umístěte přístroj minimálně 150 cm nad podlahu, a pokud je to možné, ne přímo na zeď. Nepřekračujte však montážní výšku 2 m nad podlahou (pád nedostatečně upevněného přístroje z větší výšky může být nebezpečný).
- přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti (alespoň 20 cm) od všech překážek, které by mohly způsobit útlum rádiových vln a minimálně 20 cm od sousedního přístroje v případě, že používáte více přístrojů
- kabely externích měřících sond nebo binárních vstupů vedte vždy nejprve směrem dolů do vzdálenosti minimálně 40 cm od přístroje. Pokud je kabel příliš dlouhý, uložte jej způsobem, který je uveden na obrázku
- nepoužívejte sondy s kabelem kratším než 1 m


Příklady optimálního a méně vhodného umístění snímače:

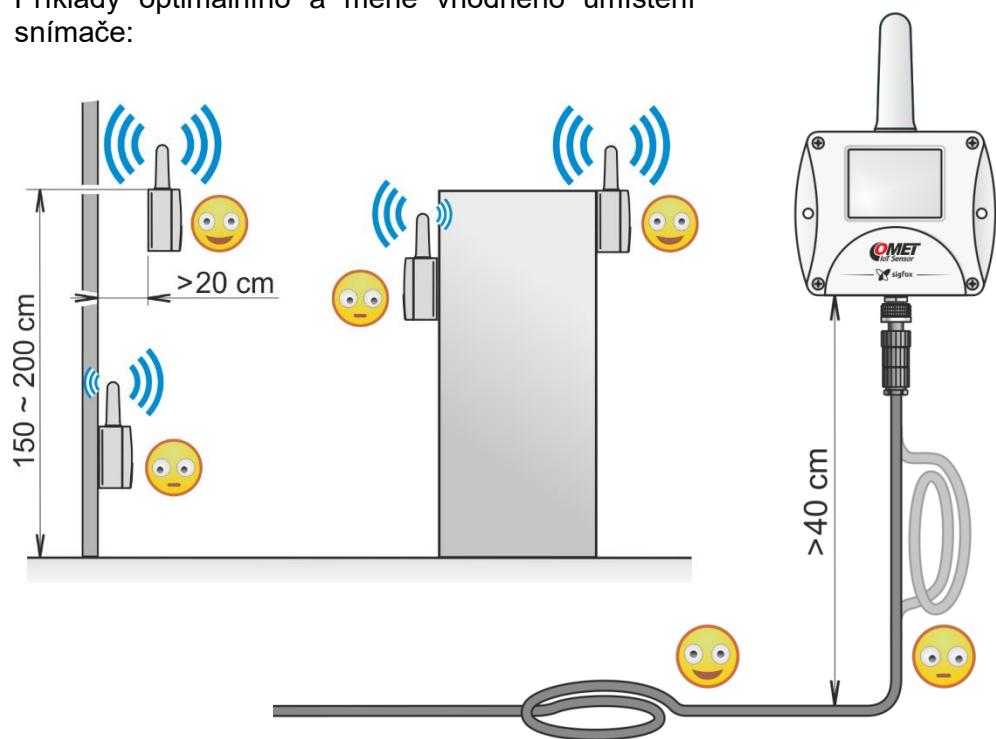

Zapnutí přístroje

Přístroj je od výrobce dodáván s instalovanou baterií, ale vypnuty. Pro jeho zapnutí:

- odšroubujte čtyři šrouby v rozích skříňky a sejměte kryt
- pomocí např. tužky stiskněte tlačítko CONFIGURATION (viz obrázek níže) a uvolněte jej ihned, jakmile se rozsvítí displej (do cca 1 s)
- provedte instalaci a je-li to potřebné i nastavení snímače (viz kapitola *Používání a nastavení přístroje*)
- na závěr pečlivě přišroubujte kryt přístroje, dbejte přitom na správnou polohu těsnění v drážce krytu

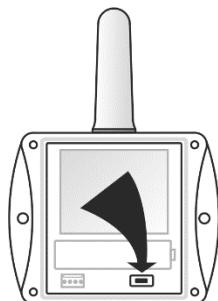

Zobrazování na displeji přístroje




Indikátor rádiového spojení – indikuje výsledek kontroly obousměrného rádiového spojení s cloudem, které probíhá 1x denně. Toto spojení umožňuje dálkové nastavení snímače. Pokud kontrola rádiového spojení proběhne úspěšně, indikátor zůstane svítit až do příští kontroly. Po zapnutí snímače se indikátor rozsvítí po uplynutí 24 h (podmínkou je dobrý rádiový signál). Indikátor rádiového spojení se může rozsvítit i dříve, pokud uživatel stiskem tlačítka CONFIGURATION (pod krytem snímače) úmyslně zvolí režim nastavení snímače a ten korektně proběhne.
Je-li vzdálené nastavení ve snímači zakázáno, kontrola obousměrného rádiového spojení s cloudem neprobíhá a indikátor rádiového spojení zůstává zhasnut.


Symbol slabé baterie – svítí, je-li baterie už slabá a bliká, je-li baterie v kritickém stavu (podrobnosti viz kapitola Postup při výměně baterie)

Informace na displeji jsou zobrazovány cyklicky ve třech krocích (obrázky níže obsahují pouze příklady zobrazení, obsah displeje vždy závisí na konkrétním modelu snímače):

1. krok (trvá 4 sec) na displeji jsou zobrazeny údaje o měřených veličinách na kanálech č.1 a č.2

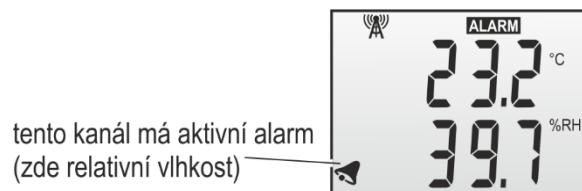

2. krok (trvá 4 sec) na displeji jsou zobrazeny údaje o měřených veličinách na kanálech č.3 a č.4

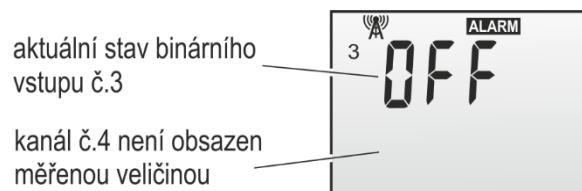

3. krok (trvá 2 sec) na displeji jsou zobrazeny servisní údaje o čase odesílání pravidelných zpráv



8x - zobrazuje údaj, kolikrát bude ještě odeslána pravidelná zpráva, než dojde k novému nastavení snímače (je-li tento požadavek v cloudu aktuálně nastaven). Údaj se s každou odeslanou pravidelnou zprávou snižuje. Čtení nového nastavení z cloudu nastává v okamžiku, kdy displej ukazuje „1x 0 min“. Je-li vzdálené nastavení ve snímači zakázáno, tento řádek se nezobrazuje.

30 min - čas v minutách, který zbývá do odeslání pravidelné zprávy s naměřenými hodnotami (údaj se každou minutu snižuje od aktuálně nastaveného intervalu vysílání do 0).

Používání a nastavení přístroje

Nastavení od výrobce

- interval odesílání zpráv 10 minut
- alarmy deaktivovány
- vzdálené nastavení povoleno
- u přístrojů s měřením tlaku nastavena nadmořská výška 0 m (přístroj zobrazuje absolutní atmosférický tlak)
- dvoustavové vstupy nastaveny pro připojení beznapěťového kontaktu

Práce s cloudem

Prohlížení měřených hodnot

Cloud je internetové úložiště dat. Pro práci s ním potřebujete PC s připojením na internet a webový prohlížeč. Přejděte na adresu cloudu, který používáte a přihlaste se ke svému účtu – používáte-li COMET Cloud výrobce snímače, zadejte adresu www.cometsystem.cloud a dále se řídte pokyny na kartě *Registrační údaje zařízení pro COMET Cloud*, kterou jste obdrželi spolu s přístrojem.

Každý snímač je v síti Sigfox identifikován svou jedinečnou adresou (ID snímače). Snímač má ID vytisknuto na výrobním štítku spolu se svým výrobním číslem. V seznamu Vašich snímačů v cloudu zvolte snímač s požadovaným ID a zahajte prohlížení naměřených hodnot.

Kontrola kvality signálu při instalaci přístroje

Zapnutý snímač s továrním nastavením bude každých 10 min odesílat měřené hodnoty. Zkontrolujte v cloudu, zda jsou zprávy přijímány. Snímač provizorně připevněte na místo, kde bude provádět měření a zkontrolujte kvalitu rádiového signálu – v COMET Cloudu zvolte kontrolovaný snímač v seznamu *Zařízení* a vyberte volbu *Instalace*. V případě problémů se signálem viz kapitola *Problémy s příjemem rádiových zpráv*.

Změna nastavení na dálku

Snímač je možné nastavit na dálku z cloudu, pokud Vámi používaný cloud tuto funkci podporuje. Spusťte funkci vzdáleného nastavení – v COMET Cloudu zvolte nastavovaný snímač v seznamu *Zařízení* a vyberte volbu *Konfigurace*. Nastavte požadovaný interval vysílání (zohledněte při tom fakt, že pro krátké intervaly vysílání životnost baterie klesá), dále meze, zpoždění a hysterezi alarmů pro jednotlivé veličiny (budou-li používány), případně korekci měření atmosférického tlaku na nadmořskou výšku (pouze modely s měřením tlaku). Nové nastavení uložte. Snímač si načte nové nastavení z cloudu nejpozději do 24 h. Uvádíte-li do provozu nový snímač a chcete nastavení urychlit, stiskněte v odkrytovaném snímači, který už byl předtím zapnut, tlačítko **CONFIGURATION** (například tužkou) - na displeji se rozsvítí symbol pro nastavení  a snímač zahájí přenos nového nastavení z cloudu

do 10 min. Samotný přenos potrvá, podle rozsahu nového nastavení, až 40 min. Funkci lze použít pouze 1x za 24 h.

Práce se SW COMET Vision

Změna nastavení přístroje připojením k PC

Snímač lze nastavit přímo z PC pomocí SW COMET Vision a komunikačního kabelu SP003 (volitelné příslušenství). SW COMET Vision je ke stažení na webu www.cometsystem.cz, stejně jako manuál k jeho instalaci a používání.

Odšroubujte kryt snímače a propojte jej kabelem SP003 s USB portem počítače. Spusťte program COMET Vision a provedte nové nastavení snímače. Po uložení nového nastavení odpojte kabel a pečlivě přišroubujte kryt přístroje. Dbejte přitom na správnou polohu těsnění v drážce krytu.

POZOR – koncovku komunikačního kabelu SP003 nenechávejte připojenou ke snímači, pokud kabel není současně připojen k USB portu PC nebo pokud je PC vypnutý! Odběr z baterie snímače v těchto případech vzroste a baterie se zbytečně vybíjí.

Funkce alarmů

Snímač odesílá naměřené hodnoty v pravidelných zprávách, odesílaných podle nastaveného intervalu odesílání. Kromě toho může snímač odesílat i mimořádné alarmové zprávy, když na některém měřeném kanále vznikne nový alarm nebo doposud probíhající alarm zanikne. Tato funkce umožňuje prodloužit životnost baterie nastavením delšího intervalu odesílání pravidelných zpráv, přičemž uživatel je informován o změnách alarmových stavů mimořádnými zprávami podle aktuální situace.

Přehled vlastností snímače pro správné nastavení funkce alarmů

- pro každou měřenou veličinu je možné nastavit dva alarmy
- každý alarm má nastaviteľnou mez, směr překročení meze, zpoždění (0-1-5-30 min) a hysterezi
- čím delší je nastavený interval odesílání pravidelných zpráv, tím více se šetří baterie
- po vzniku nového alarmu (nebo zániku alarmu doposud probíhajícího) je odeslána mimořádná alarmová zpráva nejpozději do 10 minut.

-
- Krátkodobé přerušení probíhajícího alarmu (max. do 10 min) není indikováno. Viz obrázek v příkladech níže.
- obsah pravidelné i mimořádné alarmové zprávy je totožný, obě obsahují naměřené hodnoty všech kanálů a aktuální stavy alarmů na všech kanálech
 - žádný, ani krátkodobý alarm (tj. s dobou trvání 1 až 10 min) nebude ztracen – informace bude odeslána nejpozději do 10 min i když už je aktuálně alarm ukončen. V tomto případě snímač v alarmové zprávě odešle maximální hodnotu naměřenou v průběhu trvání alarmu (nebo minimální hodnotu, podle aktuálního nastavení směru překročení alarmové meze). Viz obrázek v příkladech níže.
 - z důvodu legislativní regulace provozu ve volném rádiovém pásmu snímač nemůže odesílat zprávy rychleji než každých 10 min, tzn., že má-li snímač nastaven nejrychlejší interval odesílání (tj. 10 min), pak žádné mimořádné alarmové zprávy nemohou být odesány.

Pro snímače s binárními vstupy navíc platí:


- oběma binárním stavům lze přiřadit jeden z 32 předdefinovaných popisů, které se zobrazují na displeji přístroje i v cloudu (např. ON, OFF, Open, Close, Hi, Lo, Run, Full, Done, apod.)
- alarmy binárních vstupů mají nastavitelné pouze zpoždění (0-1-5-30 min)
- pro zobrazení na displeji přístroje a vyhodnocování alarmů jsou binární vstupy kontrolovány každou 1 s
- binární vstup je kontrolován každých 10 min (nezávisle na nastaveném intervalu vysílání) a je-li na něm zjištěna změna stavu, je tato informace ihned odeslána mimořádnou zprávou. Události kratší než 10 min nemusí být zjištěny. Tuto funkci lze deaktivovat volbou „Potlačit vysílání změn na vstupu“ v nastavení přístroje. To je vhodné tehdy, když uživateli zajímají pouze alarmové stavy a vysílání zpráv o (častých) změnách na binárních vstupech by zbytečně snižovalo životnost baterie.
- alarm na binárním vstupu je kontrolován každou 1 s a je-li aktivován (nebo ukončen), informace o něm je odeslána mimořádnou zprávou nejpozději do 10 min. Krátkodobé přerušení probíhajícího alarmu (max. do 10 min) není indikováno.
- žádný, ani krátkodobý alarm (s dobou trvání 1 s až 10 min) nebude ztracen – informace bude odeslána nejpozději do 10 min i když už je aktuálně alarm ukončen. Viz obrázky v příkladech níže.
- pokud je na binárních vstupech VYPNUTA funkce alarmů a současně je ZAPNUTA funkce „Potlačit vysílání změn na vstupu“, nejsou odesíány žádné mimořádné zprávy vyvolané změnami na binárních vstupech. Uživatel je o jejich stavech informován pouze v pravidelných zprávách podle aktuálně nastaveného intervalu vysílání.

Příklady zpráv odesílaných během alarmu, vyvolaného změnami měřené veličiny (např. teploty)


Nastavení snímače:

- interval vysílání: 30 min
- alarm pro kanál teploty: zapnut
- alarm je aktivován: je-li měřená hodnota vyšší než nastavená mez
- mez alarmu: libovolná
- zpoždění alarmu: žádné
- hystereze: 0 °C

Po vzniku nového alarmu je odeslána mimořádná alarmová zpráva nejpozději do 10 minut. Krátkodobé přerušení probíhajícího alarmu (max. do 10 min) není indikováno. Po ukončení alarmu je odeslána mimořádná alarmová zpráva nejpozději do 10 minut.

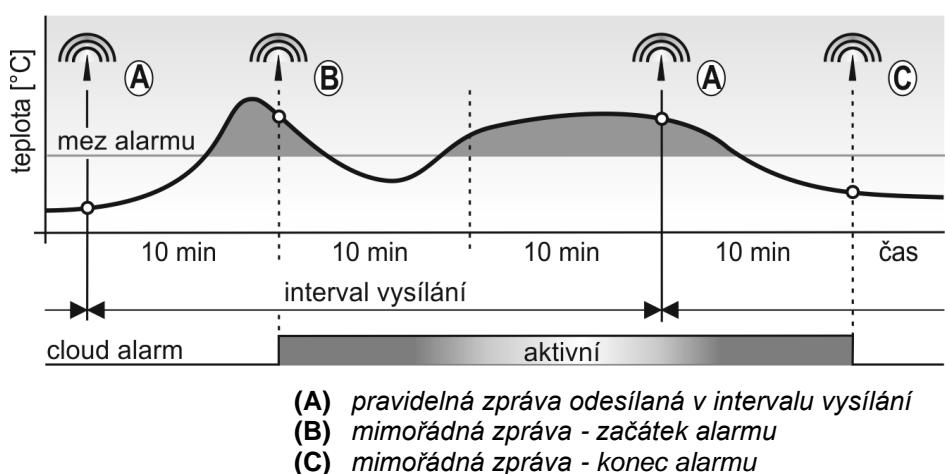

Ani krátkodobý alarm (tj. s dobou trvání 1 až 10 min) nebude ztracen – informace bude odeslána nejpozději do 10 min i když už je aktuálně alarm ukončen. Snímač v alarmové zprávě odešle maximální hodnotu naměřenou v průběhu trvání alarmu.

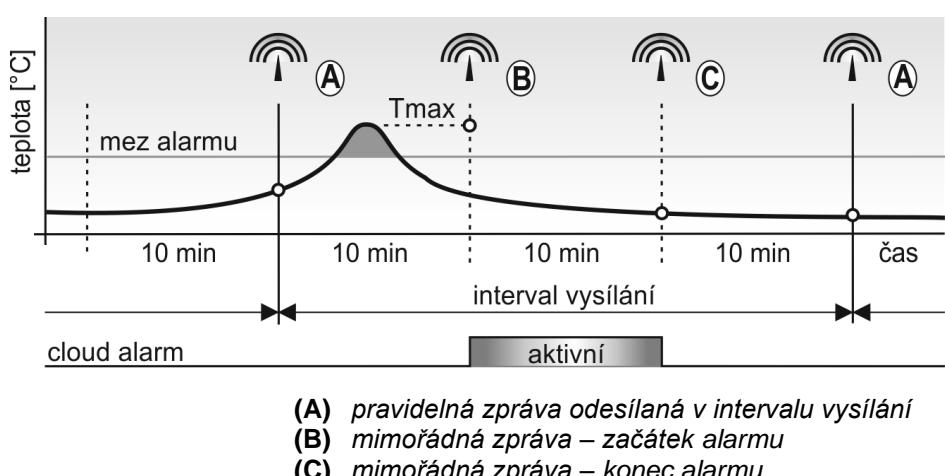


Příklady zpráv, vyvolaných změnami na binárním vstupu

Nastavení snímače:

- oba alarmy pro tento vstup: vypnuty
- potlačení vysílání změn na vstupu: vypnuto

Binární vstup je kontrolován každých 10 min a je-li na něm zjištěna změna stavu, je tato informace ihned odeslána mimořádnou zprávou.

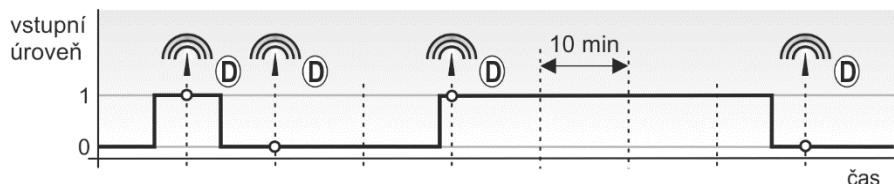


(D) mimořádná zpráva – změna stavu vstupu

Nastavení snímače:

- alarm pro tento vstup: zapnut
- alarm je aktivován, je-li vstup ve stavu: 1
- zpoždění alarmu: 30 min
- potlačení vysílání změn na vstupu: vypnuto

Binární vstup je kontrolován každých 10 min a je-li na něm zjištěna změna stavu, je tato informace ihned odeslána mimořádnou zprávou. Alarm na binárním vstupu je kontrolován každou 1 s a je-li aktivován (nebo ukončen), informace o něm je odeslána mimořádnou zprávou nejpozději do 10 min.

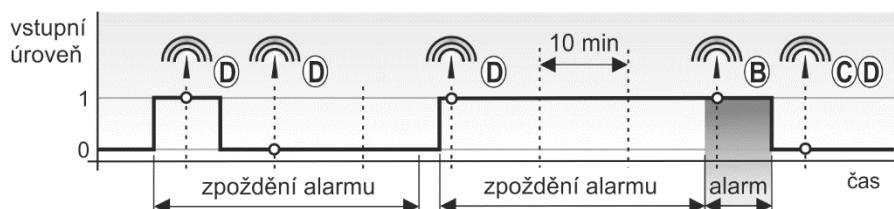


(B) mimořádná zpráva – začátek alarmu
(C) mimořádná zpráva – konec alarmu
(D) mimořádná zpráva – změna stavu vstupu

Nastavení snímače:

- alarm pro tento vstup: zapnut
- alarm je aktivován, je-li vstup ve stavu: 1
- zpoždění alarmu: žádné
- potlačení vysílání změn na vstupu: vypnuto

Binární vstup je kontrolován každých 10 min a je-li na něm zjištěna změna stavu, je tato informace ihned odeslána mimořádnou zprávou. Alarm na binárním vstupu je kontrolován každou 1 s a je-li aktivován, informace o něm je odeslána mimořádnou zprávou nejpozději do 10 min. Žádný, ani krátkodobý alarm (s dobou trvání


1 s až 10 min) nebude ztracen – informace bude odeslána nejpozději do 10 min i když už je aktuálně alarm ukončen. Krátkodobé přerušení probíhajícího alarmu (max. do 10 min) není indikováno.

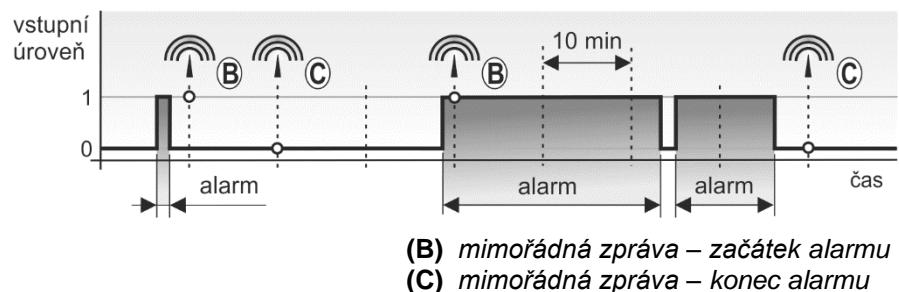

Nastavení snímače:

- alarm pro tento vstup: zapnut
- alarm je aktivován, je-li vstup ve stavu: 1
- zpoždění alarmu: 30 min
- potlačení vysílání změn na vstupu: zapnuto


Alarm na binárním vstupu je kontrolován každou 1 s a je-li aktivován (nebo ukončen), informace o něm je odeslána mimořádnou zprávou nejpozději do 10 min

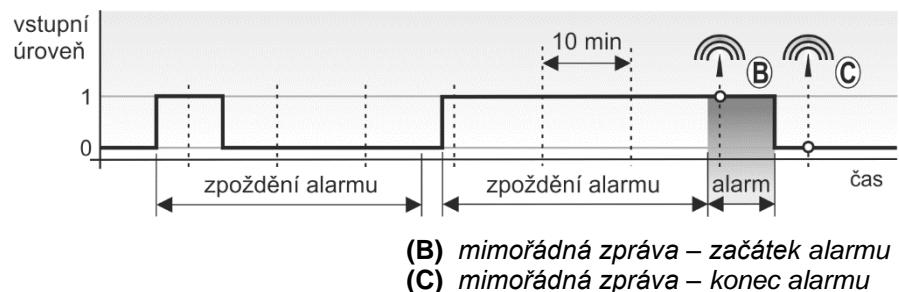

Nastavení snímače:

- oba alarmy pro tento vstup: vypnuty
- potlačení vysílání změn na vstupu: zapnuto

Informace o stavu binárního vstupu jsou odesílány pouze v pravidelných zprávách podle aktuálně nastaveného intervalu vysílání.

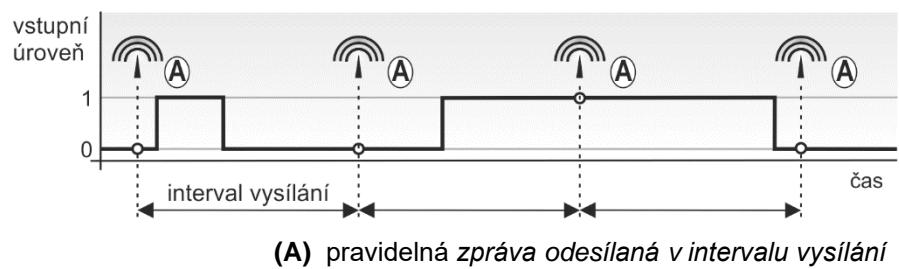

Vyráběné modely

Snímače COMET řady Wx8xx se liší typem měřených veličin (teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak, dvoustavové signály) a umístěním senzorů (kompaktní provedení s interními senzory, externí sondy na kabelu).

Skříňka přístroje obsahuje elektronické obvody, interní senzory a napájecí baterii. Dle typu jsou přístroje osazeny konektory. Anténa je chráněna krytkou.

W0810

Kompaktní snímač teploty

Snímač měří pouze teplotu z vestavěného vnitřního čidla, nepřipojují se k němu žádné sondy a snímače. Vyznačuje se jednoduchým kompaktním provedením a relativně dlouhou odezvou na skokovou změnu teploty. Umísťuje se přímo do měřeného prostoru.



W0811

Jednokanálový snímač teploty pro externí sondy Pt1000



Snímač měří teplotu z externích sond rady Pt1000/E (sonda není součástí přístroje). Odezva na skokovou změnu teploty je zpravidla mnohonásobně rychlejší než u modelů s vnitřním čidlem. Snímač se často využívá k monitorování míst, do kterých je zavedená pouze měřící sonda a samotný přístroj je umístěn do vhodného místa z hlediska rádiového dosahu. Maximální doporučená délka sondy je 15 m.



W0850

Jednokanálový snímač teploty s binárními vstupy

Snímač měří teplotu z vestavěného vnitřního čidla. Kromě toho má dva binární vstupy (vstup č. 2 a č. 3) pro sledování změn napěťového signálu nebo sledování stavu beznapěťového kontaktu. Binární vstupy jsou určeny pro sledování relativně pomalých dějů, protože informace nemohou být odesílány rychleji než každých 10 min. Stav binárních vstupů je pro zobrazení na displeji a pro vyhodnocování alarmů snímán 1x za sekundu, rychlejší změny nemusí být zaznamenány (podrobnější informace viz kapitola *Funkce alarmů*). Zprávy o změnách na binárních vstupech jsou do cloudu odesílány mimořádnými zprávami se zpožděním max. 10 minut. Vstupní signály se připojují pomocí vyvedeného kabelu o délce 1 m. Přístroj se umísťuje přímo do měřeného prostoru a vyznačuje se relativně dlouhou odezvou na skokovou změnu teploty. Délka stíněného kabelu binárního vstupu nesmí překročit 15 m.

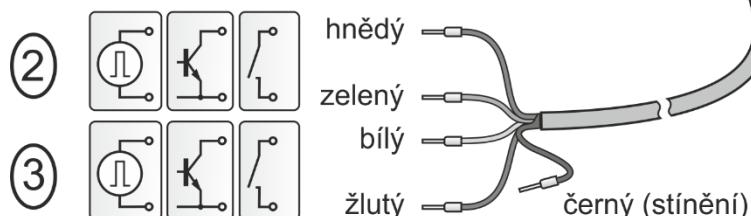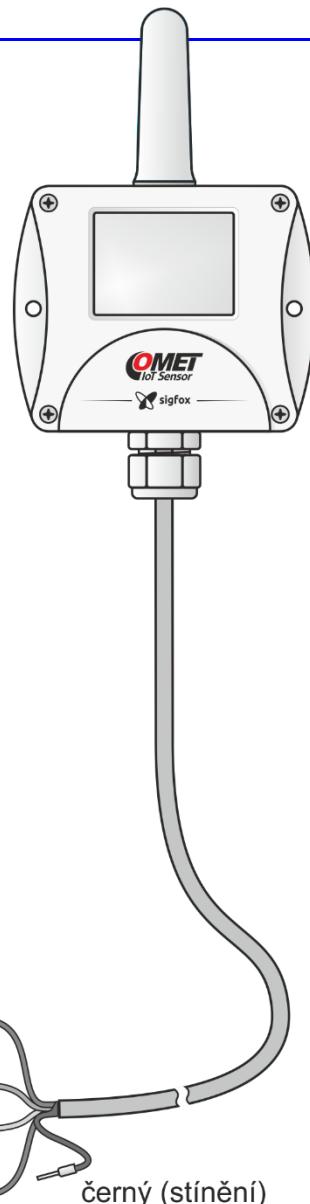

W0832

Snímač s vnitřním senzorem teploty a dvěma vstupy pro externí sondy Pt1000

Snímač měří teplotu ze dvou externích sond řady Pt1000/E (vstupy č. 1 a č. 2) a z vestavěného vnitřního čidla (vstup č. 3). Teplotní sondy nejsou součástí přístroje. Měření vnitřním čidlem se vyznačuje relativně dlouhou odezvou na skokovou změnu teploty, odezva externích sond na skokovou změnu teploty je zpravidla mnohonásobně rychlejší. Snímač se často využívá k monitorování míst, do kterých jsou zavedeny pouze měřící sondy, a samotný přístroj je umístěn do vhodného místa z hlediska rádiového dosahu. Maximální doporučená délka sond je 15 m.



W3810

Kompaktní snímač teploty a relativní vlhkosti

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost a teplotu rosného bodu pomocí interních senzorů, umístěných pod krytkou s nerezovým filtrem vzduchu. Přístroj se vyznačuje jednoduchým kompaktním provedením, ale relativně delší odezvou na skokovou změnu teploty a vlhkosti než přístroje s externí sondou. Přístroj se umísťuje přímo do měřeného prostoru.



W3811

Snímač teploty a relativní vlhkosti pro externí sondy Digi/E

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost a teplotu rosného bodu z externí sondy COMET řady Digi/E (sonda není součástí přístroje). Odezva na skokovou změnu teploty a relativní vlhkosti je značně rychlejší než u modelů s interním senzorem. Přístroj se často využívá k monitorování míst, do kterých je zavedená pouze sonda a samotný přístroj není přímo v měřeném prostoru. Při instalaci proto může být jednodušší najít vhodné místo z hlediska optimalizace rádiového spojení než u kompaktních modelů. Maximální délka sondy nesmí překročit 15 m. Sondy řady Digi/E poskytují kalibrované naměřené hodnoty a jsou tudíž výměnné bez nutnosti zasahovat do nastavení přístroje.



W7810

Kompaktní snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost, teplotu rosného bodu a atmosférický tlak pomocí interních senzorů. Senzory teploty a relativní vlhkosti jsou umístěny pod krytkou s nerezovým filtrem vzduchu, senzor atmosférického tlaku je uvnitř přístroje. Snímač se vyznačuje jednoduchým kompaktním provedením, ale relativně delší odezvou na skokovou změnu teploty a vlhkosti než přístroje s externí sondou. Snímač se umísťuje přímo do měřeného prostoru.



W7811

Snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku pro externí sondy Digi/E

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost a teplotu rosného bodu z externí sondy COMET řady Digi/E (není součástí přístroje). Současně měří atmosférický tlak pomocí interního senzoru. Odezva na skokovou změnu teploty a relativní vlhkosti je značně rychlejší než pro modely s interním senzorem. Snímač se často využívá k monitorování míst, do kterých je zavedená pouze měřící sonda a samotný přístroj je umístěn do vhodného místa z hlediska rádiového dosahu. Maximální délka sondy nesmí překročit 15 m. Sondy řady Digi/E poskytují kalibrované naměřené hodnoty a jsou tudíž výměnné bez nutnosti zasahovat do nastavení přístroje.



Aplikační poznámky

Provoz snímačů v různých aplikacích

Před nasazením přístroje do provozu je nutno nejprve posoudit, zda je jeho použití pro daný účel vhodné, dále je nutno stanovit jeho optimální nastavení a v případě, že je součástí většího měřicího systému, zpracovat směrnici pro jeho metrologické a funkční kontroly.

Nevhodné a rizikové aplikace: snímač není určen pro takové aplikace, kde by selhání jeho činnosti mohlo bezprostředně ohrozit životy a zdraví osob a zvířat nebo funkci jiných zařízení, které podporují životní funkce. U aplikací, kde by při poruše nebo selhání mohlo dojít k závažným škodám na majetku, se doporučuje systém doplnit vhodným nezávislým signalizačním zařízením, které tento stav vyhodnotí a v případě poruchy zabrání uvedeným škodám (viz kapitola *Bezpečnostní opatření a zakázané manipulace*).

Umístění přístroje: dodržujte zásady a postupy uvedené v tomto manuálu. Pokud je to možné, vybírejte pro přístroj takové místo, kde bude co nejméně zatěžován vnějšími okolními vlivy. Pokud provádíte měření v lednicích, kovových boxech, komorách apod., umístěte přístroj mimo exponovaný prostor a dovnitř vložte pouze externí sondy.

Umístění snímačů teploty: umisťujte je do míst, kde je dostatečné proudění vzduchu a kde předpokládáte nejkritičtější místo (podle požadavků aplikace). Sonda musí být dostatečně vsunuta do měřeného prostoru nebo s ním být jinak dostatečně spojena, aby nedocházelo k ovlivňování naměřených hodnot nežádoucím přívodem tepla po vodičích. Sledujete-li průběh teploty v klimatizovaném skladu, pak snímač neumisťujte do přímého proudění klimatizační jednotky. Např. ve velikých komorových lednicích může být rozložení teplotního pole velmi nehomogenní, odchylky mohou dosahovat až 10 °C. Stejně odchylky naměříte i v prostoru hluboko mrazících boxů (např. pro zamrazování krve apod.).

Umístění snímačů vlhkosti záleží opět na požadavcích aplikace. Velmi problematické může být měření vlhkosti v lednicích, které nemají stabilizaci vlhkosti. Při zapínání/vypínání chlazení může docházet k výrazným změnám vlhkosti v rozsahu desítek procent, i když je střední hodnota vlhkosti v pořádku. Běžná je kondenzace vlhkosti na stěnách komor.

Měření vypočtených vlhkostních veličin

Přístroj z vypočtených vlhkostních veličin poskytuje pouze teplotu rosného bodu. Další vypočtené vlhkostní veličiny je možné získat na úrovni dalšího zpracování dat v SW.

Měření atmosférického tlaku

Modely s měřením atmosférického tlaku umožňují zobrazovat hodnoty tlaku přepočítaného na hladinu moře. Aby přepočet probíhal správně, je nutné během nastavení přístroje zadat nadmořskou výšku, ve které bude přístroj umístěn. Nadmořskou výšku je možné zadat buď přímo, formou údaje o nadmořské výšce, nebo nepřímo, jako offset absolutního tlaku. Offset tlaku je rozdíl *tlak požadovaný* (tj. přepočtený na hladinu moře) minus *absolutní tlak*.

Při přepočtu tlaku na hladinu moře přístroj zohledňuje teplotu vzduchového sloupce v místě měření tlaku vzduchu. Proto je nutné, aby **byl přístroj se zapnutou korekcí na nadmořskou výšku umístěn venku**. Bude-li tento přístroj umístěn ve vytápené místnosti, chyba měření přepočítaného tlaku bude narůstat se zvyšujícím se rozdílem teplot mezi přístrojem a venkovním vzduchem.

Problémy se správností měření

Nesprávné naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti bývají nejčastěji způsobené nevhodnou polohou sond nebo metodikou měření. Některé poznámky k této problematice jsou uvedené v kapitole *Provoz snímačů v různých aplikacích*.

Další skupinou problémů jsou náhodné špičky v naměřených hodnotách. Jejich nejčastější příčinou bývá zdroj elektromagnetického rušení v blízkosti přístroje nebo kabelů. Dále je potřeba se zaměřit také na to, zda není v některém místě poškozená izolace kabelů a nedochází k náhodným spojům vodičů s jinými kovovými díly.

Problémy s příjemem rádiových zpráv

Příčin problémů může být celá řada. Pokud příjem rádiových zpráv nepracuje vůbec, můžete vyzkoušet následující kroky:

- prověrte, zda displej svítí a zda není indikována slabá baterie
- ověrte z údajů na displeji, zda nastavený interval vysílání odpovídá Vašemu očekávání (na dolním řádku displeje se s 10 s intervalom vždy na 2 s zobrazí počet minut, zbývajících do odvysílání zprávy)
- ověrte z mapy pokrytí (<https://www.sigfox.com/en/coverage> nebo podrobněji <http://coverage.simplecell.eu/>), zda je pro lokalitu snímače dostupná síť Sigfox
- vysílání z interiéru některých budov může být obtížné, ze suterénů zpravidla nemožné. Pro účely testování proto umístěte snímač co nejvíce nad podlahu, popř. jej dejte k oknu, nebo dokonce na venkovní okenní parapet (zajistěte přitom přístroj proti pádu). Je-li to možné, vyzkoušejte umístění snímače v jiných částech budovy vzhledem k světovým stranám.

Doporučení pro provoz a údržbu

Doporučení pro metrologické kontroly

Metrologické ověřování se provádí podle požadavků vlastní aplikace v termínech stanovených uživatelem. V některých případech musí kalibraci provádět nezávislá, státem akreditovaná laboratoř.

Doporučení pro pravidelné kontroly

Výrobce doporučuje v pravidelných intervalech provádět kontrolu systému, do kterého je přístroj začleněn. Interval a rozsah prohlídky závisí na konkrétní aplikaci a vnitřních předpisech uživatele. Doporučuje se provádět tyto kontroly:

- metrologické ověření
- pravidelné kontroly v intervalech, jak si je uživatel stanovil
- vyhodnocení všech problémů, které se od poslední kontroly vyskytly
- vizuální prohlídka přístroje, kontrola stavu konektorů a kabelů, neporušenosti krytu

Postup při výměně baterie




Výměnu baterie smí provádět pouze osoba, která zná zásady bezpečné manipulace s lithiovými primárními bateriemi. V žádném případě baterie nevhazujte do ohně, nevystavujte vysokým teplotám, nízkému tlaku vzduchu a nijak je mechanicky nepoškozujte. Použité baterie odevzdějte do nebezpečného odpadu.

Pokud se během provozu začne objevovat v přijatých zprávách v COMET Clodru symbol slabé baterie , je vhodné baterii snímače v nejbližších 2-3 týdnech vyměnit. Rovněž na displeji snímače se v případě slabé baterie zobrazuje symbol prázdné baterie. Indikace slabé baterie se může objevovat také tehdy, je-li snímač provozován v nízkých teplotách, i když je baterie ještě použitelná (při venkovním použití zpravidla ve zprávách odeslaných v nočních hodinách). Během dne (po zvýšení teplot) pak indikace zmizí. V tomto případě není ještě nutné baterii měnit.

Kriticky slabá baterie, která už může kdykoliv selhat, je indikována v COMET Clodru symbolem prázdné baterie a na displeji snímače blikajícím symbolem prázdné baterie. Baterii vyměňte co možná nejdříve.

Poznámka: při provozu snímače ve velmi nízkých teplotách nemusí být blikání symbolu prázdné baterie na displeji snímače zřetelné.

Pro výměnu baterie odšroubujte kryt snímače, vyjměte starou baterii tahem za nalepený úchyt a vložte baterii novou, **se správnou polaritou**. Orientujte se při tom podle symbolu baterie a značky + (plus pól) vytisklé na desce elektroniky v místě baterie:



Pokud novou baterii objednáte u výrobce zařízení, obdržíte ji i s nalepeným úchytom (COMET SYSTEM, s.r.o., objednací kód A4203). Zkontrolujte neporušenost těsnění v krytu snímače a kryt znovu přišroubujte.

Doporučení pro servis

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem.

POZOR - neodborný zásah do přístroje má za následek ztrátu záruky!

Vyřazení z provozu

Při vyřazení snímače z provozu jej odpojte od měřicích sond nebo jiných vstupních signálů a vrátěte jej výrobcí nebo zlikvidujte přístroj jako elektronický odpad.

Technické parametry

Napájení

Přístroj je napájen z interní lithiové baterie, přístupné po odšroubování krytu (viz kapitola Postup při výměně baterie).

Napájecí baterie

Typ baterie:

Lithiová baterie 3,6 V, velikost AA, kapacita 2200 mAh

Doporučený typ: Tadiran SL-760/S, 3,6 V, 2200 mAh

Životnost baterie:

interval vysílání zpráv	životnost baterie
10 minut	4 měsíce
20 minut	7 měsíců
30 minut	11 měsíců
1 hodina	1,5 roku
3 hodiny	3,5 roku
6 hodin	5 let
12 hodin	6 let
24 hodin	7 let

- uvedené hodnoty platí pro provoz přístroje v teplotním rozsahu -5 až +35 °C, při častém provozu mimo tento rozsah klesá uvedená životnost baterie až o 25%
- uvedené hodnoty platí v případě, kdy mimořádné alarmové zprávy nejsou využívány nebo jen výjimečně
- je-li vzdálené nastavení ve snímači zakázáno, životnost baterie mírně vzroste, pro 24 h interval dosáhne až 8 let

Měření a vysílání dat

Interval měření:

1 minuta

Interval vysílání:

nastavitelný na 10 minut, 20 minut, 30 minut,
1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin

Rádiová část

Pracovní frekvence:

vysílání probíhá v pásmu 868,130 MHz
příjem probíhá v pásmu 869,525 MHz

Maximální vysílací výkon:

25 mW (14 dBm)

Anténa:

Interní, zisk 2 dBi

Minimální citlivost přijímače:

-127 dBm @600bps, GFSK

Třída vyzařování podle Sigfox klasifikace:

0U

Rádiová zóna podle Sigfox klasifikace:

RC1

Typický dosah od základnové stanice:

50 km v terénu, 3-5 km ve městě (snímač v budově)

Pro správnou funkci je nutné dodržet pracovní polohu snímače, anténou svisle vzhůru!

Elektromagnetická kompatibilita

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2

ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1.

ČSN EN 61326-1 ed.2:2013

Provozní a skladovací podmínky

Provozní teplota:

(-30 až +60) °C
viditelnost displeje je v rozsahu (-20 až +60) °C

Provozní vlhkost:

(0 až 100) %RH bez trvalé kondenzace

Provozní prostředí:

chemicky neagresivní

Pracovní poloha:

svisle, anténou nahoru

Skladovací teplota:

(-20 až +45) °C

Skladovací vlhkost:

(5 až 90) %RH

Mechanické vlastnosti

Rozměry (v x š x h):

126 x 89 x 40 mm bez připojených kabelů a konektorů
(podrobně viz rozměrové náčrty uvedené níže)

Hmotnost včetně baterií:

W0810 150 g

W0811, W3810/3811, W7810/7811 155 g

W0832 160 g

W0850 200 g

Materiál skřínky:

ASA

Krytí:

W0810, W0811, W0832, W0850, W3811: IP65

W3810, W7810: IP65, senzory T/RH pod krytkou IP40

W7811: IP54

Parametry vstupů snímačů

W0810

Měřená veličina:

interní teplota

Rozsah:

(-30 až +60) °C

Přesnost:

$\pm 0,4$ °C

Doba odezvy:

$t_{90} < 10$ min (teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu
cca 1 m/s)

Rozlišení:

0,1 °C

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W0811

Měřená veličina:

1 x teplota z externí sondy řady COMET Pt1000/E

Rozsah:

(-90 až +260) °C, senzor Pt1000/3850 ppm

Přesnost vstupu (bez sondy):

$\pm 0,2$ °C v rozsahu -90 až +100 °C

$\pm 0,2$ % z měřené hodnoty v rozsahu +100 až +260 °C

Přesnost přístroje s připojenou teplotní sondou je dána výše uvedenou přesností vstupu a přesností použité sondy.

Způsob připojení sondy:

Dvouvodičové připojení 3pinovým konektorem M8 ELKA 3008V s možností kompenzace chyby vzniklé odporem vodičů kabelu. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 1.

Doporučená délka sond Pt1000/E je do 15 m, nesmí se překročit délka 30 m.

Doba odezvy:

Je dána dobou odezvy použité sondy.

Rozlišení:

0,1 °C

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W0832

Měřená veličina:

1 x interní teplota (vstup č. 3)

2 x teplota z externí sondy řady COMET Pt1000/E

Rozsah:

Teplota interní: (30 až +60) °C
Teplota externí: (-200 až +260) °C
senzor Pt1000/3850 ppm

Přesnost interního senzoru:

± 0,4 °C

Přesnost vstupů (bez sond):

±0,2 °C v rozsahu -200 až +100 °C
±0,2 % z měřené hodnoty v rozsahu +100 až +260 °C

Přesnost přístroje s připojenou teplotní sondou je dána výše uvedenou přesností vstupu a přesností použité sondy.

Způsob připojení sond:

Dvouvodičové připojení 3pinovým konektorem M8 ELKA 3008V s možností kompenzace chyby vzniklé odporem vodičů kabelu. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 1.

Doporučená délka sond Pt1000/E je do 15 m, nesmí se překročit délka 30 m.

Doba odezvy interního senzoru:

$t_{90} < 10$ min (teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu cca 1 m/s)

Doba odezvy externích sond je dána typem použité sondy

Rozlišení:

0,1 °C

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W0850**Měřené veličiny:**

1x interní teplota (vstup č. 1)
2x binární vstup určený k připojení napětí nebo beznapěťového kontaktu (např. tranzistoru s otevřeným kolektorem)

Rozsah:

Teplota: (-30 až +60) °C

Přesnost:

Teplota: ± 0,4 °C

Doba odezvy:

$t_{90} < 10$ min (teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu cca 1 m/s)

Rozlišení:

0,1 °C

Binární vstupy:

Na binární vstup lze připojit jak napětí, tak beznapěťový kontakt. **Před připojením vstupních signálů** je nutné přístroj nakonfigurovat tak, aby binární vstupy snímaly buď stav beznapěťového kontaktu nebo vyhodnocovaly úroveň připojeného napětí.

Napěťové úrovně:

Vstupní napětí pro úroveň „L“: < 1.5 V

Vstupní napětí pro úroveň „H“: > 4.0 V

Vstupní proud: 50 µA (Ui = 5 V)

0,8 mA (Ui = 12 V)

2,0 mA (Ui = 24 V)

2,5 mA (Ui = 30 V)

Minimální připojitelné napětí: 0 V

Maximální připojitelné napětí: +30 V DC

Parametry beznapěťového kontaktu:

Odporník kontaktu pro stav „sepnuto“: < 10 kΩ

Odporník kontaktu pro stav „rozepnuto“: > 250 kΩ

Napětí na rozepnutém kontaktu: cca 3 V

Minimální doba trvání jednoho stavu nebo úrovně pro jeho zachycení:

Funkce alarmu vypnuta: 10 min

Funkce alarmu zapnuta: 1 s

Způsob připojení:

Vyvedeným 4 žilovým stíněným kabelem v délce 1 m.

V případě prodlužování kabelu je maximální délka kabelu 15 m. Je doporučeno používat stíněné kably.

Vstupy nejsou vzájemně galvanicky odděleny!

Podrobnosti o zapojení vstupů viz Dodatek 4.

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W3810

Měřené veličiny:

Interní teplota, relativní vlhkost.

Teplota rosného bodu vypočtená z interní teploty a z relativní vlhkosti.

Rozsah:

Teplota: (-30 až +60) °C

Relativní vlhkost: (0 až 100) % RH bez trvalé kondenzace

Teplota rosného bodu: -60 až +60 °C

Přesnost:

Teplota: ± 0,4 °C

Relativní vlhkost:

- přesnost senzoru ± 1,8 %RV
(při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 %RV)
- hystereze < ±1 %RV
- nelinearity < ±1 %RV
- teplotní závislost: 0,05 % RH/°C (0 °C až +60 °C)

Teplota rosného bodu: ± 1,5 °C při okolní teplotě T< 25 °C a RV > 30 %, podrobně viz grafy v Dodatku 3

Doba odezvy (proudění vzduchu cca 1 m/s):

Teplota: t₉₀ < 8 min (teplotní skok 20 °C)

Relativní vlhkost: t₉₀ < 50 s (vlhkostní skok 30 %RV, konstantní teplota)

Rozlišení:

Teplota vč. teploty rosného bodu: 0,1 °C

Relativní vlhkost: 0,1 %.

Doporučený interval kalibrace:

1 rok

W3811

Měřené veličiny:

Teplota a relativní vlhkost měřená externí sondou řady Digi/E. Teplota rosného bodu vypočtená z naměřené teploty a z relativní vlhkosti.

Rozsah, přesnost a doba odezvy:

Dle připojené sondy řady Digi/E

Způsob připojení sondy:

4pinovým konektorem M8 ELKA 4008V. Sonda řady Digi/E je tímto konektorem standardně zakončena. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 2. Délka kabelu sondy nesmí překročit 15 m.

Rozlišení:

Teplota vč. teploty rosného bodu: 0,1 °C

Relativní vlhkost: 0,1 %.

Doporučený interval kalibrace:
1 rok

W7810

Měřené veličiny:

Interní teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak
Teplota rosného bodu vypočtená z interní teploty
a z relativní vlhkosti.

Rozsah:

Teplota: (-30 až +60) °C
Relativní vlhkost: (0 až 100) % RH bez trvalé
kondenzace
Teplota rosného bodu: -60 až +60 °C
Atmosférický tlak: 600 až 1100 hPa

Přesnost:

Teplota: ± 0,4 °C

Relativní vlhkost:

- přesnost senzoru ± 1,8 %RV
(při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 %RV)
 - hysterese < ±1 %RV
 - nelinearity < ±1 %RV
 - teplotní závislost: 0,05 % RH/°C (0 °C až +60 °C)
- Teplota rosného bodu: ± 1,5 °C při okolní teplotě
 $T < 25 \text{ } ^\circ\text{C}$ a $RV > 30 \text{ } \%$, podrobně viz grafy
v Dodatku 3
- Atmosférický tlak: ± 1,3 hPa při 23 °C

Doba odezvy (proudění vzduchu cca 1 m/s):

Teplota: t₉₀ < 8 min (teplotní skok 20 °C)

Relativní vlhkost: t₉₀ < 50 s (vlhkostní skok 30 %RV,
konstantní teplota)

Rozlišení:

Teplota včetně teploty rosného bodu: 0,1 °C

Relativní vlhkost: 0,1 %.

Atmosférický tlak: 0,1 hPa

Doporučený interval kalibrace:

1 rok

W7811

Měřené veličiny:

Teplota a relativní vlhkost měřená externí sondou řady
Digi/E. Teplota rosného bodu vypočtená z naměřené
teploty a z relativní vlhkosti. Atmosférický tlak měřený
interním čidlem.

Rozsah, přesnost a doba odezvy měření teploty, relativní vlhkosti a teploty rosného bodu:

Dle připojené sondy řady Digi/E

Rozsah měření atmosférického tlaku:

600 až 1100 hPa

Přesnost měření atmosférického tlaku:

± 1,3 hPa při 23 °C

Způsob připojení sondy:

4pinovým konektorem M8 ELKA 4008V. Sonda řady Digi/E je tímto konektorem standardně zakončena. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 2. Délka kabelu sondy nesmí překročit 15 m.

Rozlišení:

Teplota vč. teploty rosného bodu: 0,1 °C

Relativní vlhkost: 0,1 % RH


Atmosférický tlak: 0,1 hPa

Doporučený interval kalibrace:


1 rok

Rozměrové náčrty


W0810

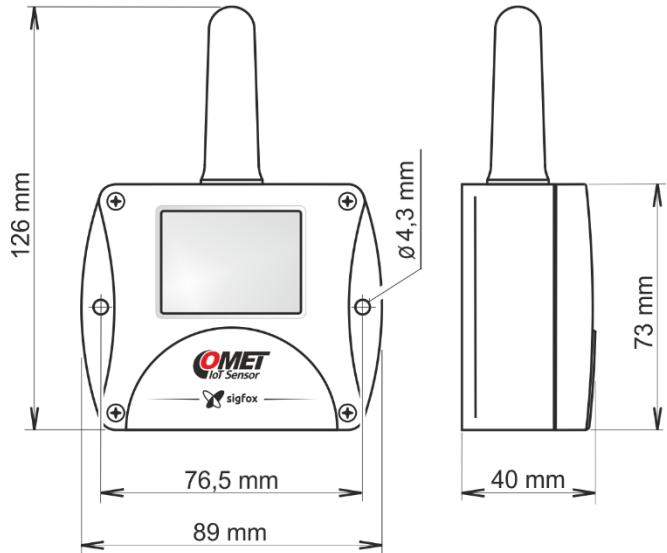


W0811
W3811
W7811

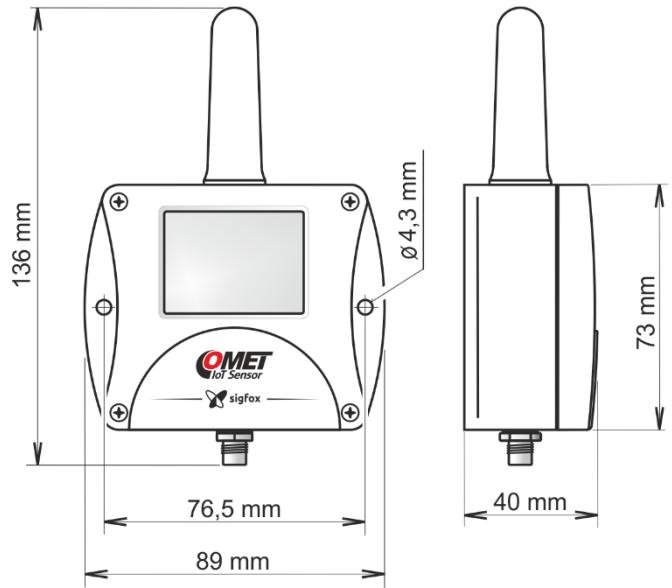


W0832

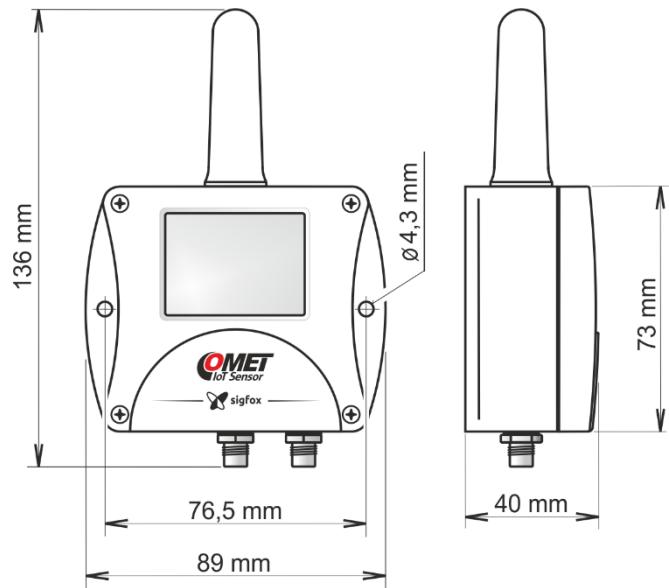

W3810
W7810

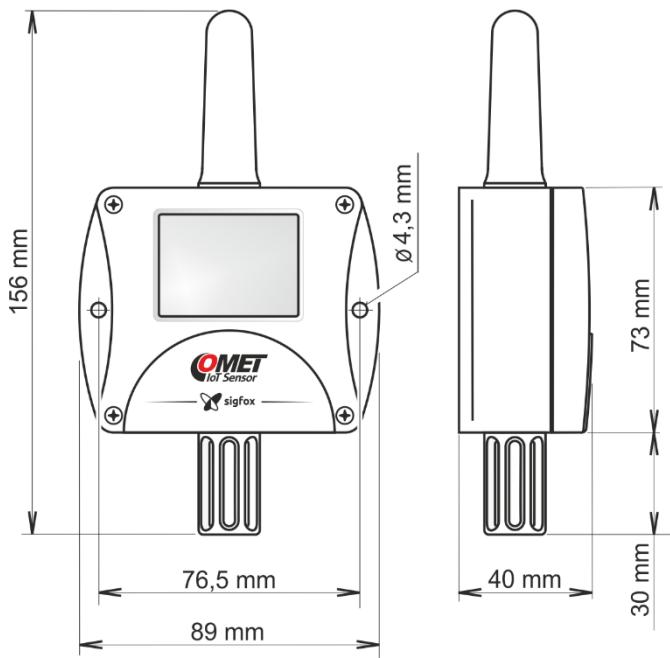

W0850

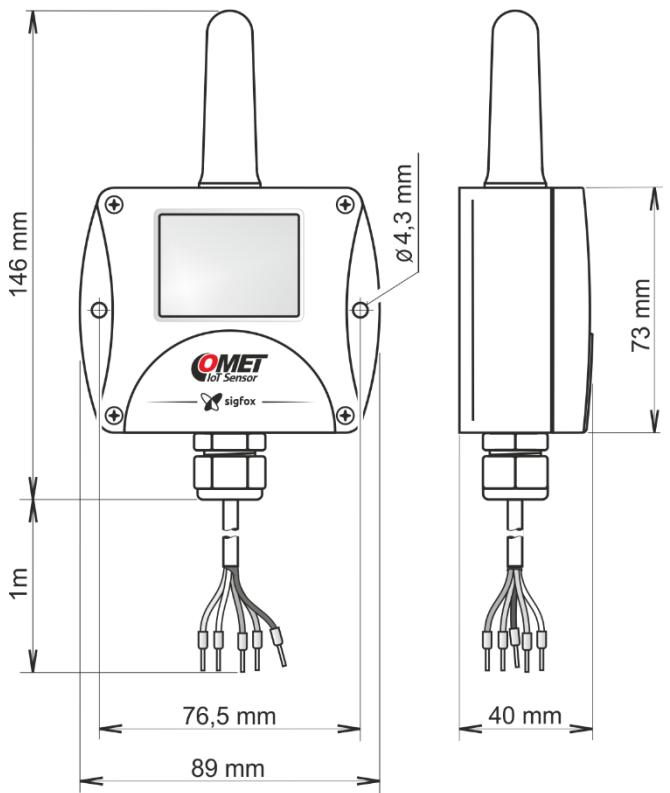


Prohlášení o shodě


Snímač je ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU. Originál Prohlášení o shodě naleznete na stránkách výrobce www.cometsystem.cz.

Dodatky


Dodatek 1: Zapojení konektoru sondy řady Pt1000/E
(pohled na dutinky zepředu, konektor M8 ELKA 3008V)

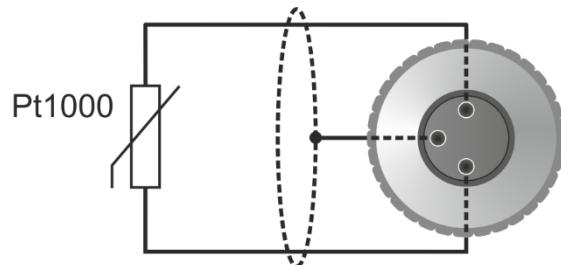

Dodatek 2: Zapojení konektoru sondy řady Digi/E
(pohled na dutinky zepředu, konektor M8 ELKA 4008V)

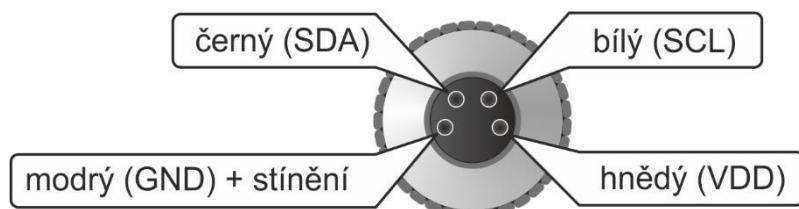

Dodatek 3: Přesnost měření teploty rosného bodu

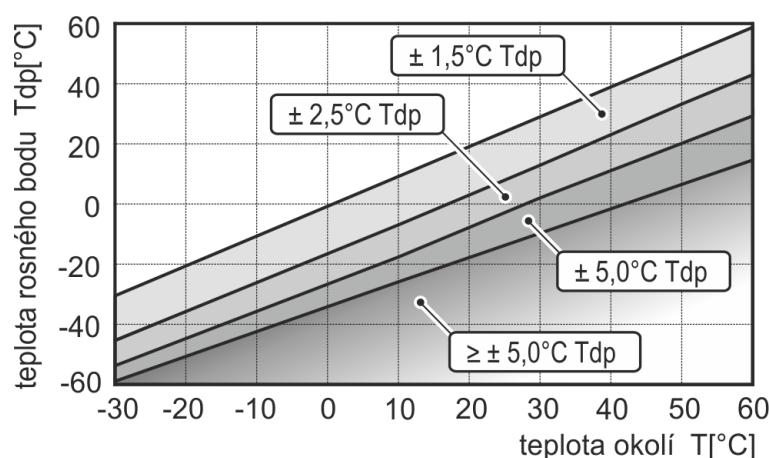

Dodatek 4: Zapojení vstupních obvodů W0850

